

**ITALIANO**

# **Manuale d'uso**



**Indice:**

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA</b> .....                     | <b>2</b>  |
| 1.1.      | Istruzioni preliminari .....                                       | 2         |
| 1.2.      | Durante l'utilizzo.....  | 3         |
| 1.3.      | Dopo l'utilizzo .....  | 3         |
| 1.4.      | Definizione di categoria di misura (Sovratensione).....            | 3         |
| <b>2.</b> | <b>DESCRIZIONE GENERALE</b> .....                                  | <b>4</b>  |
| 2.1.      | Strumenti di misura a Valore medio ed a Vero valore efficace ..... | 4         |
| 2.2.      | Definizione di vero valore efficace e fattore di cresta.....       | 4         |
| <b>3.</b> | <b>PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO</b> .....                             | <b>5</b>  |
| 3.1.      | Controlli iniziali .....   | 5         |
| 3.2.      | Alimentazione dello strumento .....                                | 5         |
| 3.3.      | Taratura .....   | 5         |
| 3.4.      | Conservazione .....  | 5         |
| <b>4.</b> | <b>ISTRUZIONI OPERATIVE</b> .....                                  | <b>6</b>  |
| 4.1.      | Descrizione dello strumento.....                                   | 6         |
| 4.2.      | Descrizione dei tasti funzione .....                               | 6         |
| 4.3.      | Descrizione del display .....                                      | 7         |
| 4.4.      | Accensione/spengimento dello strumento .....                       | 8         |
| 4.5.      | Misura di resistenza .....   | 9         |
| 4.5.1.    | Principio di funzionamento .....                                   | 9         |
| 4.5.2.    | Verifica funzionalità pinza.....                                   | 10        |
| 4.5.3.    | Metodi di misura resistenze su dispersori di terra.....            | 11        |
| 4.5.3.1.  | Sistemi multi-dispersori .....                                     | 11        |
| 4.5.3.2.  | Sistema formato da un singolo dispersore.....                      | 12        |
| 4.5.4.    | HOLD.....  | 15        |
| 4.5.5.    | MEM .....  | 15        |
| 4.5.6.    | Situazioni anomale .....   | 15        |
| 4.6.      | Misura di corrente (T2000).....                                    | 16        |
| 4.6.1.    | HOLD.....  | 16        |
| 4.6.2.    | MEM .....  | 17        |
| 4.6.3.    | Situazioni anomale .....   | 17        |
| 4.7.      | Misura di corrente di dispersione (T2000).....                     | 18        |
| 4.7.1.    | HOLD.....  | 18        |
| 4.7.2.    | MEM .....  | 19        |
| 4.7.3.    | Situazioni anomale .....   | 19        |
| 4.8.      | Gestione della memoria .....                                       | 20        |
| 4.8.1.    | Salvataggio dati nella memoria .....                               | 20        |
| 4.8.2.    | Richiamo dei risultati presenti in memoria .....                   | 20        |
| 4.8.3.    | Cancellazione dell'ultimo dato memorizzato .....                   | 21        |
| 4.8.4.    | Cancellazione di tutti i dati memorizzati .....                    | 21        |
| 4.9.      | Impostazione soglie di allarme.....                                | 22        |
| 4.10.     | Collegamento RS232 con unità MASTER (T2100).....                   | 23        |
| <b>5.</b> | <b>MANUTENZIONE</b> .....  | <b>24</b> |
| 5.1.      | Generalità .....   | 24        |
| 5.2.      | Sostituzione batterie.....   | 24        |
| 5.3.      | Pulizia dello strumento .....                                      | 24        |
| 5.4.      | Fine vita .....  | 24        |
| <b>6.</b> | <b>SPECIFICHE TECNICHE</b> .....                                   | <b>25</b> |
| 6.1.      | Condizioni di riferimento.....                                     | 25        |
| 6.2.      | Caratteristiche tecniche.....                                      | 25        |
| 6.2.1.    | Norme di riferimento.....  | 26        |
| 6.2.2.    | Caratteristiche generali .....                                     | 26        |
| 6.3.      | Ambiente .....   | 26        |
| 6.3.1.    | Condizioni ambientali di utilizzo .....                            | 26        |
| 6.4.      | Accessori .....  | 26        |
| 6.4.1.    | Accessori in dotazione .....                                       | 26        |
| <b>7.</b> | <b>ASSISTENZA</b> .....  | <b>27</b> |
| 7.1.      | Condizioni di garanzia.....  | 27        |
| 7.2.      | Assistenza.....  | 27        |

## 1. PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Il presente manuale è comune ai modelli **T2000** e **T2100**. Nel seguito del manuale con la parola “strumento” si intende genericamente sia il modello T2000 che il modello T2100 salvo notazione specifica all’occorrenza indicata. Lo strumento è stato progettato in conformità alla direttiva IEC/EN61010-1, relativa agli strumenti di misura elettronici. Per la Sua sicurezza e per evitare di danneggiare lo strumento, La preghiamo di seguire le procedure descritte nel presente manuale e di leggere con particolare attenzione tutte le note precedute dal simbolo .

Prima e durante l’esecuzione delle misure attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- Non effettuare misure di corrente in ambienti umidi
- Non effettuare misure alla presenza di gas o materiali esplosivi, combustibili o in ambienti polverosi.
- Evitare contatti con il circuito in esame, anche se non si stanno effettuando misure.
- Evitare contatti con parti metalliche esposte, con terminali di misura inutilizzati, circuiti, ecc.
- Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrino anomalie nello strumento come, deformazioni, rotture, fuoriuscite di sostanze, assenza di visualizzazione sul display, ecc.

Nel presente manuale e sullo strumento sono utilizzati i seguenti simboli:



Attenzione: attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un uso improprio potrebbe causare danni allo strumento, ai suoi componenti o creare situazioni pericolose per l’operatore



Pericolo alta tensione: rischi di shock elettrici.



Strumento con doppio isolamento



Riferimento di terra

### 1.1. ISTRUZIONI PRELIMINARI

- Questo strumento è progettato per un utilizzo in ambiente con livello di inquinamento 2.
- Lo strumento può essere usato per misure di resistenza (T2000 e T2100) e corrente (T2000) su installazioni in CAT III 150V verso terra. Per la definizione delle categorie di misura vedere § 1.4
- La invitiamo a seguire le normali regole di sicurezza previste dalle procedure per i lavori sotto tensione ed a utilizzare i metodi previsti orientati alla protezione contro correnti pericolose e a proteggere lo strumento contro un utilizzo errato.
- Lo strumento può essere utilizzato su impianti elettrici di tipo TT, TN e IT di tipo industriale, civile, medico, zootecnico sia in condizioni ordinarie dove il limite della tensione di contatto è 50V, sia in condizioni particolari dove il limite della tensione di contatto è 25V.
- Solo gli accessori forniti a corredo dello strumento garantiscono gli standard di sicurezza. Essi devono essere in buone condizioni e sostituiti, se necessario, con modelli identici
- Non effettuare misure su circuiti che superino i limiti di corrente specificati (T2000).
- Non effettuare misure in condizione ambientali al di fuori delle limitazioni indicate nel presente manuale
- Controllare che le batterie siano inserite correttamente

## 1.2. DURANTE L'UTILIZZO

La preghiamo di leggere attentamente le raccomandazioni e le istruzioni seguenti:



### ATTENZIONE

La mancata osservazione delle Avvertenze e/o Istruzioni può danneggiare lo strumento e/o i suoi componenti o essere fonte di pericolo per l'operatore

- Agire sulla leva del toroide per un paio di volte prima dell'accensione per assicurarsi che il toroide sia completamente chiuso
- All'atto dell'accensione NON agire sulla leva del toroide e non pinzare alcun cavo
- Evitare l'esecuzione di misure di Resistenza in presenza di tensioni esterne. Anche se lo strumento è protetto, una tensione eccessiva potrebbe causarne malfunzionamenti
- Durante la misura di corrente (T2000), ogni altra corrente localizzata in prossimità della pinza può influenzare la precisione della misura
- Durante la misura di corrente (T2000) posizionare sempre il conduttore il più possibile al centro del toroide in modo da ottenere una lettura più accurata
- Se, durante una misura, il valore della grandezza in esame rimane costante controllare se è attivata la funzione HOLD



### ATTENZIONE

Se durante l'utilizzo compare il simbolo "" sospendere le prove, disconnettere lo strumento dall'impianto, spegnere lo strumento e sostituire le batterie (vedere § 5.2)

## 1.3. DOPO L'UTILIZZO

- Quando le misure sono terminate, spegnere lo strumento tramite il tasto multifunzione "1" (vedere § 4.4)
- Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo rimuovere le batterie

## 1.4. DEFINIZIONE DI CATEGORIA DI MISURA (SOVRATENSIONE)

La norma "IEC/EN61010-1: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, Parte 1: Prescrizioni generali", definisce cosa si intenda per categoria di misura, comunemente chiamata categoria di sovratensione. Al § 6.7.4: Circuiti di misura, essa recita:

I circuiti sono suddivisi nelle seguenti categorie di misura:

- La **categoria di misura IV** serve per le misure effettuate su una sorgente di un'installazione a bassa tensione.  
*Esempi sono costituiti da contatori elettrici e da misure sui dispositivi primari di protezione dalle sovracorrenti e sulle unità di regolazione dell'ondulazione.*
- La **categoria di misura III** serve per le misure effettuate in installazioni all'interno di edifici.  
*Esempi sono costituiti da misure su pannelli di distribuzione, disgiuntori, cablaggi, compresi i cavi, le barre, le scatole di giunzione, gli interruttori, le prese di installazioni fisse e gli apparecchi destinati all'impiego industriale e altre apparecchiature, per esempio i motori fissi con collegamento ad impianto fisso.*
- La **categoria di misura II** serve per le misure effettuate su circuiti collegati direttamente all'installazione a bassa tensione.  
*Esempi sono costituiti da misure su apparecchiature per uso domestico, utensili portatili ed apparecchi similari.*
- La **categoria di misura I** serve per le misure effettuate su circuiti non collegati direttamente alla RETE DI DISTRIBUZIONE.  
*Esempi sono costituiti da misure su non derivati dalla RETE e derivati dalla RETE ma con protezione particolare (interna). In quest'ultimo caso le sollecitazioni da transitori sono variabili, per questo motivo (OMISSIS) si richiede che l'utente conosca la capacità di tenuta ai transitori dell'apparecchiatura.*

## 2. DESCRIZIONE GENERALE

Lo strumento consente l'esecuzione delle seguenti funzioni:

- Misura resistenza su dispersori di terra con metodo dell'anello resistivo
- Misura diretta su sonde di terra senza interruzione di cavi
- Misura di corrente di dispersione su impianti di terra (T2000)
- Impostazione soglie di allarme sulle misure
- Salvataggio dei risultati di misura
- Trasferimento del valore di resistenza appena misurato e di tutte di tutte le misure memorizzate ad uno strumento MASTER tramite porta RS232 (T2100)

Sullo strumento sono presenti 3 tasti multifunzione. La grandezza selezionata appare sul display a cristalli liquidi con indicazioni dell'unità di misura e delle funzioni abilitate. Lo strumento è inoltre dotato di un dispositivo di Auto Power OFF che provvede a spegnere automaticamente lo strumento trascorsi circa 5 minuti dall'ultima pressione dei tasti funzione o dall'ultima apertura del toroide, e di una retroilluminazione del display al fine di eseguire misure anche in ambienti con scarsa luminosità.

### 2.1. STRUMENTI DI MISURA A VALORE MEDIO ED A VERO VALORE EFFICACE

Gli strumenti di misura di grandezze alternate si dividono in due grandi famiglie:

- Strumenti a VALORE MEDIO: strumenti che misurano il valore della sola onda alla frequenza fondamentale (50 o 60 HZ).
- Strumenti a VERO VALORE EFFICACE anche detti TRMS (True Root Mean Square value): strumenti che misurano il vero valore efficace della grandezza in esame.

In presenza di un'onda perfettamente sinusoidale le due famiglie di strumenti forniscono risultati identici. In presenza di onde distorte invece le letture differiscono. Gli strumenti a valore medio forniscono il valore efficace della sola onda fondamentale, gli strumenti a vero valore efficace forniscono invece il valore efficace dell'intera onda, armoniche comprese (entro la banda passante dello strumento). Pertanto, misurando la medesima grandezza con strumenti di entrambe le famiglie, i valori ottenuti sono identici solo se l'onda è puramente sinusoidale, qualora invece essa fosse distorta, gli strumenti a vero valore efficace forniscono valori maggiori rispetto alle letture di strumenti a valore medio.

### 2.2. DEFINIZIONE DI VERO VALORE EFFICACE E FATTORE DI CRESTA

Il valore efficace per la corrente è così definito: *"In un tempo pari ad un periodo, una corrente alternata con valore efficace della intensità di 1A, circolando su di un resistore, dissipa la stessa energia che sarebbe dissipata, nello stesso tempo, da una corrente continua con intensità di 1A"*. Da questa definizione discende l'espressione numerica:

$$G = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} g^2(t) dt}$$

Il valore efficace viene indicato come RMS (*root mean square value*)

Il Fattore di Cresta è definito come il rapporto fra il Valore di Picco di un segnale ed il suo

Valore Efficace:  $CF (G) = \frac{G_p}{G_{RMS}}$  Questo valore varia con la forma d'onda del segnale, per

un'onda puramente sinusoidale esso vale  $\sqrt{2} = 1.41$ . In presenza di distorsioni il Fattore di Cresta assume valori tanto maggiori quanto più è elevata la distorsione dell'onda.

### **3. PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO**

#### **3.1. CONTROLLI INIZIALI**

Lo strumento, prima di essere spedito, è stato controllato dal punto di vista elettrico e meccanico. Sono state prese tutte le precauzioni possibili affinché lo strumento potesse essere consegnato senza danni.

Tuttavia si consiglia, di controllarlo sommariamente per accertare eventuali danni subiti durante il trasporto. Se si dovessero riscontrare anomalie contattare immediatamente il rivenditore.

Si consiglia inoltre di controllare che l'imballaggio contenga tutte le parti indicate nel § 6.4. In caso di discrepanze contattare il rivenditore.

Qualora fosse necessario restituire lo strumento, si prega di seguire le istruzioni riportate al § 7.

#### **3.2. ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO**

Lo strumento è alimentato con batterie alcaline (vedere § 6.2.2). Quando le batterie sono scariche, il simbolo "" di batteria scarica viene indicato. Per sostituire/inserire le batterie seguire le istruzioni indicate al § 5.2

#### **3.3. TARATURA**


Lo strumento rispecchia le caratteristiche tecniche riportate nel presente manuale. Le sue prestazioni sono garantite per un anno dalla data di acquisto.

#### **3.4. CONSERVAZIONE**

Per garantire misure precise, dopo un lungo periodo di immagazzinamento in condizioni ambientali estreme, attendere che lo strumento ritorni alle condizioni normali (vedere § 6.3.1).

## 4. ISTRUZIONI OPERATIVE

### 4.1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

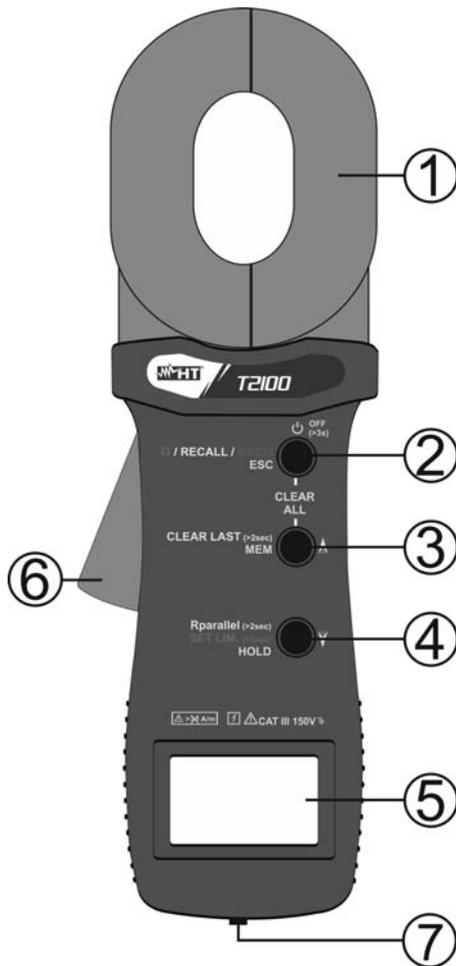

#### LEGENDA:


1. Doppio toroide di ingresso
2. Tasto multifunzione "1"
3. Tasto multifunzione "2"
4. Tasto multifunzione "3"
5. Display LCD
6. Leva per apertura toroide
7. Interfaccia half-duplex RS232 (T2100)

Fig. 1: Descrizione dello strumento

### 4.2. DESCRIZIONE DEI TASTI FUNZIONE

| Tasto multifunzione | Descrizione funzioni  |
|---------------------|---|
| "1"                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione e spegnimento della pinza</li> <li>• "Ω": selezione della modalità di misura di resistenza</li> <li>• "A": selezione della modalità di misura di corrente (T2000)</li> <li>• "RECALL": richiamo i dati presenti in memoria</li> <li>• "RS232": gestisce la comunicazione con l'unità MASTER (T2100)</li> <li>• "ESC": uscita dalla funzione "HOLD" (se attiva) o dalla modalità di impostazione delle soglie di allarme "SET LIM."</li> </ul> |
| "2"                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "MEM": memorizzazione dei dati in memoria</li> <li>• "CLEAR LAST": cancellazione dell'ultimo dato salvato in memoria</li> <li>• "↑": incremento del numero di locazione di memoria in fase di visualizzazione dati memorizzati</li> </ul>  |
| "3"                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "HOLD": attivazione o disattivazione della funzione HOLD</li> <li>• "SET LIM.": impostazione delle soglie di allarme di Resistenza o di Corrente (T2000)</li> <li>• "↓": decremento del numero di locazione di memoria in fase di visualizzazione dati memorizzati</li> </ul>  |

### 4.3. DESCRIZIONE DEL DISPLAY

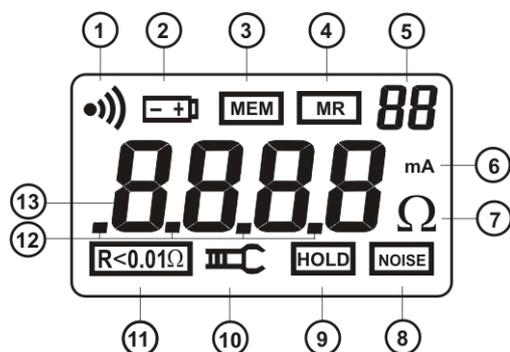

#### LEGENDA:

1. Simbolo di allarme attivato
2. Simbolo di livello basso di batteria
3. Simbolo di salvataggio in memoria
4. Simbolo di accesso all'area di memoria
5. Visualizzazione numero locazione di memoria
6. Unità di misura corrente (T2000)
7. Unità di misura resistenza
8. Simbolo di presenza di interferenze nel circuito di misura
9. Simbolo di funzione Data HOLD attiva
10. Simbolo di toroide aperto
11. Simbolo di resistenza inferiore al minimo misurabile
12. Punti decimali del display LCD
13. Segmenti del display LCD

| Simbolo | Descrizione simboli speciali   |
|---------|--|
|         | Questo simbolo compare quando lo strumento è stato impostato per la comunicazione seriale con l'unità MASTER (T2100)   |
|         | Questo simbolo compare quando il toroide dello strumento è aperto o non completamente chiuso nella misura di Resistenza. Nel caso in cui questo simbolo sia continuamente presente è possibile che il toroide sia danneggiato e in tal caso occorre interrompere le misure.      |
|         | Questo messaggio compare a display quando durante il processo di calibrazione dello strumento (vedere § 4.4 – entro l'indicazione "CAL3" del countdown) viene aperto il toroide. Quando il toroide viene richiuso il processo di calibrazione riparte in automatico dall'inizio. |
|         | Questo simbolo è mostrato quando la tensione di batteria scende sotto i 5.3V. In tal caso la precisione sulle misure non è garantita e occorre sostituire le batterie.   |
|         | Questo simbolo indica la situazione di fuori scala (overload) nella misura di Resistenza.  |
|         | Questo simbolo indica che la resistenza misurata è inferiore al limite minimo per cui è garantita la precisione indicata sul manuale.  |
|         | Questo simbolo indica la situazione di fuori scala (overload) nella misura di corrente (T2000).  |
|         | Questo simbolo lampeggia a display quando la misura supera il valore di soglia preimpostato. Contemporaneamente lo strumento emette un suono intermittente.  |
|         | Questo simbolo compare a display per circa 2 secondi quando viene salvata una misurazione in memoria oppure, in modo permanente, quando si accede all'area di memoria.   |
|         | Questo simbolo compare a display quando si accede all'area di memoria.   |
|         | Questo simbolo compare a display quando lo strumento rileva la presenza di una corrente di disturbo sul loop di misura della resistenza. In tal caso la precisione sulla misura non è garantita.   |

#### 4.4. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLO STRUMENTO

##### ATTENZIONE



- All'accensione dello strumento non agire sulla leva del toroide, non aprire il toroide e non pinzare alcun cavo.
- Con messaggio "OL. Ω" presente a display è possibile aprire il toroide e pinzare un cavo in misura.
- Aprire e chiudere un paio di volte il toroide prima di accendere lo strumento al fine di verificare la corretta chiusura dello stesso.
- Dopo l'accensione mantenere lo strumento nelle condizioni normali senza applicare alcuna pressione sul toroide al fine di mantenere la precisione sulle misure.

1. Premere il tasto multifunzione "1" per più di 2 secondi per accendere lo strumento. In sequenza lo strumento mostra:

- La videata con tutti i simboli a display (vedere Fig. 2 – parte sinistra)
- La videata con la versione firmware caricata (vedere Fig. 2 – parte centrale)
- Il processo di calibrazione mostrando un countdown che parte da "CAL.5" e arriva a "CAL.0" (vedere Fig. 2 – parte destra).



Fig. 2: Sequenza videate all'accensione dello strumento

2. Nel caso in cui durante il processo di calibrazione venga aperto il toroide entro l'indicazione "CAL3" del countdown, viene mostrata a display la videata di Fig. 3. Quando il toroide viene richiuso il processo di calibrazione riparte in automatico dall'inizio.



Fig. 3

3. Al termine della sequenza di accensione, in condizioni di normale funzionamento viene mostrata a display la videata di Fig. 4 associata ad un suono continuo.



Fig. 4

4. Per spegnere lo strumento al termine dell'utilizzo, premere il tasto multifunzione "1" per più di 3 secondi e verrà mostrata la videata di Fig. 5 per qualche istante.



Fig. 5

5. Trascorsi circa 5 minuti dopo l'accensione, in assenza di ogni operazione, lo strumento attiva la procedura di autospegnimento al fine di preservare la carica delle batterie interne.

## 4.5. MISURA DI RESISTENZA

### ATTENZIONE



La misura eseguita dallo strumento è utilizzabile per la valutazione di resistenze di singoli dispersori nell'ambito di un impianto di terra senza necessità di scollegamento degli stessi, **nell'ipotesi che essi non si influenzino tra loro**

#### 4.5.1. Principio di funzionamento

Il principio alla base del test eseguito dallo strumento è la misura della “resistenza di anello resistivo (loop)” come mostrato nella Fig. 6

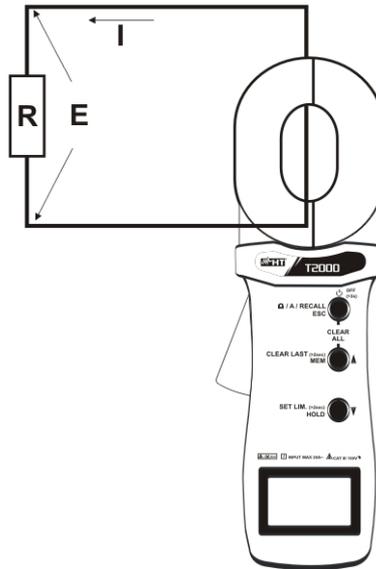


Fig. 6: Misura della resistenza dell'anello

La parte interna dello strumento è composta da due toroidi uno di corrente e uno di tensione. Il toroide di tensione provvede a generare un potenziale (E) sull'anello (loop) in misura (di resistenza R). Una corrente (I) conseguentemente si genera sull'anello e misurata dal toroide di corrente. Dalla conoscenza dei parametri E ed I lo strumento fornisce a display il valore della resistenza R calcolato come rapporto:

$$R = \frac{E}{I}$$

#### 4.5.2. Verifica funzionalità pinza

1. Premere il tasto multifunzione "1" per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Verificare il messaggio "OL Ω" a display ad indicare che lo strumento è pronto per l'esecuzione delle misure.
3. Aprire il toroide (a display verrà mostrata la videata di Fig. 7) e inserire l'anello di prova in dotazione (vedere la Fig. 8).

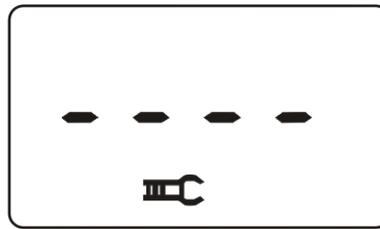


Fig. 7

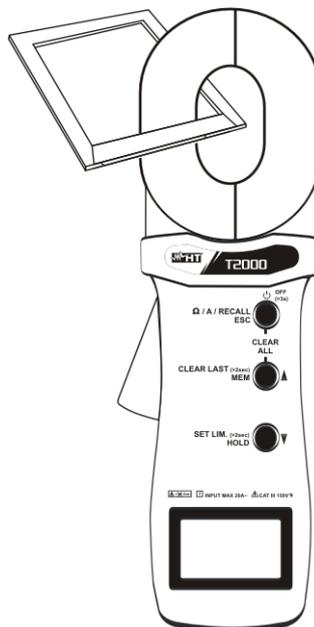


Fig. 8: Misura di Resistenza dell'anello di prova

4. Verificare il valore della resistenza di prova pari a **5.1Ω**. E' accettabile un valore misurato dallo strumento con differenza di  $\pm 0.1\Omega$  rispetto al valore nominale (una visualizzazione di 5.0Ω o 5.2Ω).

### 4.5.3. Metodi di misura resistenze su dispersori di terra

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Verificare il messaggio “OL Ω” a display ad indicare che lo strumento è pronto per l’esecuzione delle misure.
3. Aprire il toroide (a display verrà mostrata la videata di Fig. 7) e inserire il dispersore in misura e leggere il risultato a display.

In base alla tipologia di impianto presente fare riferimento ai casi di seguito riportati.

#### 4.5.3.1. Sistemi multi-dispersori

##### Misura Resistenza di terra di 1 dispersore facente parte di un impianto di terra

Nel caso di un sistema di terra formato da molti dispersori in parallelo (es: tralicci di alta tensione, sistemi di comunicazione, capannoni industriali, ecc...) tra loro collegati e ognuno di loro con singolo riferimento a terra, il collegamento dello strumento può essere schematizzato come indicato nella Fig. 9

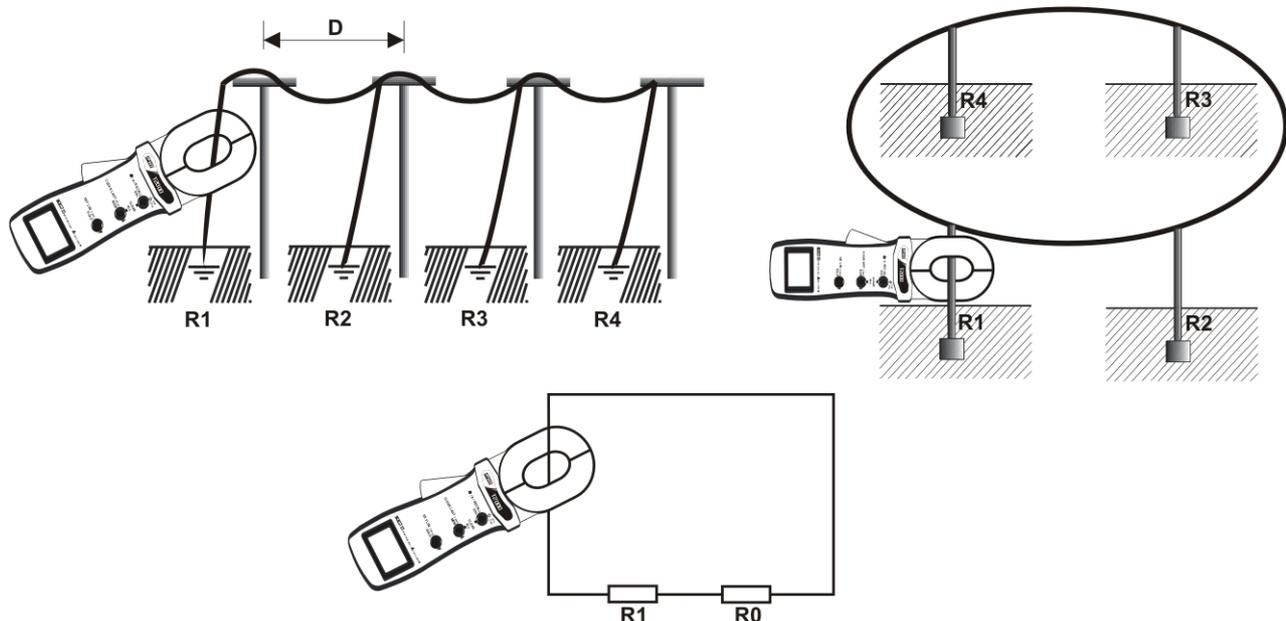


Fig. 9: Collegamento dello strumento ad un sistema multi-dispersori

Lo strumento fornisce come misura la somma  $R \cong R1 + R0$  (1)

in cui:

$R1$  = resistenza dell’oggetto in misura

$R0 = R2 // R3 // R4$  = resistenza equivalente del parallelo tra le resistenza  $R2, R3, R4$

#### ATTENZIONE



La relazione (1) è da ritenersi valida solo nelle condizioni di poter trascurare l’effetto della “mutua influenza” tra i dispersori componenti il parallelo e cioè con dispersori posti a **sufficiente distanza D tra loro (con D pari ad almeno la 5 volte la lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale dell’impianto)** in modo che essi non si influenzino reciprocamente

Nelle condizioni di validità della formula (1) il valore del parametro  $R0$  è normalmente molto più piccolo del parametro  $R1$  e si commette un errore trascurabile supponendo  $R0 \cong 0$ . In questo modo si può affermare che la resistenza misurata dallo strumento corrisponde con alla resistenza del dispersore in prova comunque maggiorata e pertanto del tutto a favore della sicurezza nell’ambito del coordinamento delle protezioni. La stessa procedura può essere svolta spostando la pinza sugli altri dispersori componenti il parallelo al fine di valutare i valori delle resistenza  $R2, R3$  e  $R4$ .

#### 4.5.3.2. Sistema formato da un singolo dispersore

Per il suo principio di funzionamento, lo strumento può solo eseguire misure su anelli resistivi e pertanto su un sistema formato da un solo dispersore non è possibile eseguire la misura.

In questi casi è comunque possibile valutare se la resistenza del dispersore in prova è inferiore al massimo valore di resistenza di terra ammesso nell'impianto in esame (valutato con il tradizionale metodo voltamperometrico) e dunque è adeguato per l'impianto in oggetto, utilizzando un dispersore ausiliario posto "in prossimità" dello stesso in modo da creare un anello resistivo artificiale.

Di seguito sono riportate due diverse metodologie per eseguire questa valutazione.

##### **(A) Misura della Resistenza di terra di un dispersore con il metodo a 2 punti**

Come mostrato nella Fig. 10, ad idonea distanza dal dispersore in prova di resistenza RA occorre associare un dispersore ausiliario di resistenza RB avente caratteristiche ottimali dal punto di vista della messa a terra (ex: una tubazione metallica, costruzioni in cemento armato, ecc...). Questi dispersori vanno collegati da un conduttore di sezione adeguata tale da rendere il termine RL trascurabile.

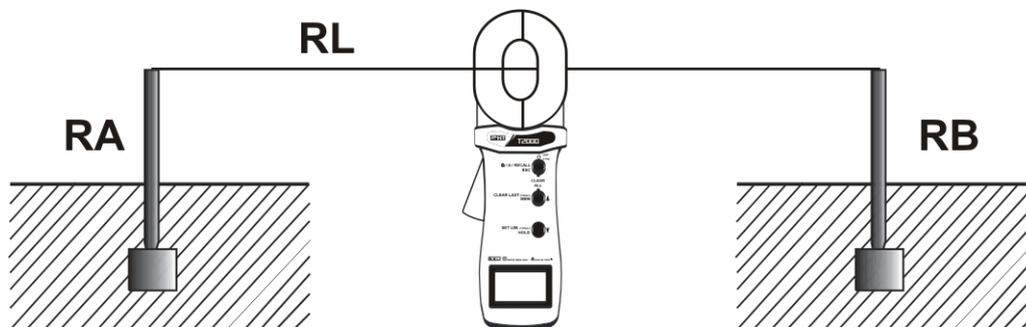


Fig. 10: Valutazione resistenza del dispersore con metodo a due punti

In tali condizioni la resistenza misurata dallo strumento risulta essere:

$$R = RA + RB + RL \sim RA+RB \quad (2)$$

#### ATTENZIONE



La relazione (2) è da ritenersi valida solo nelle condizioni di poter trascurare l'effetto della "mutua influenza" tra i dispersori componenti la serie e cioè con dispersori posti a **sufficiente distanza tra loro (pari ad almeno 5 volte la lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale dell'impianto)** in modo che essi non si influenzino reciprocamente.

Pertanto, se il valore misurato dallo strumento è più basso del valore massimo ammesso della resistenza di terra dell'impianto a cui fa capo il dispersore di resistenza RA (ex: con RCD da 30mA  $\rightarrow RT < 50V / 30mA = 1667\Omega$ ) si può concludere che il dispersore RA è ottimale per essere qualificato come dispersore di terra

**(B) Misura della Resistenza di terra di un dispersore con il metodo a 3 punti**

In questa situazione, ad idonea distanza dal dispersore in prova di resistenza RA sono presenti due dispersori ausiliari indipendenti di resistenze RB e RC aventi caratteristiche ottimali dal punto di vista della messa a terra (ex: una tubazione metallica, costruzioni in cemento armato, ecc...) **e di valore paragonabile a quello di RA.**

Come prima misura (vedere Fig. 11) collegare il dispersore RA con RB e usare lo strumento per la misura del valore di resistenza R1.

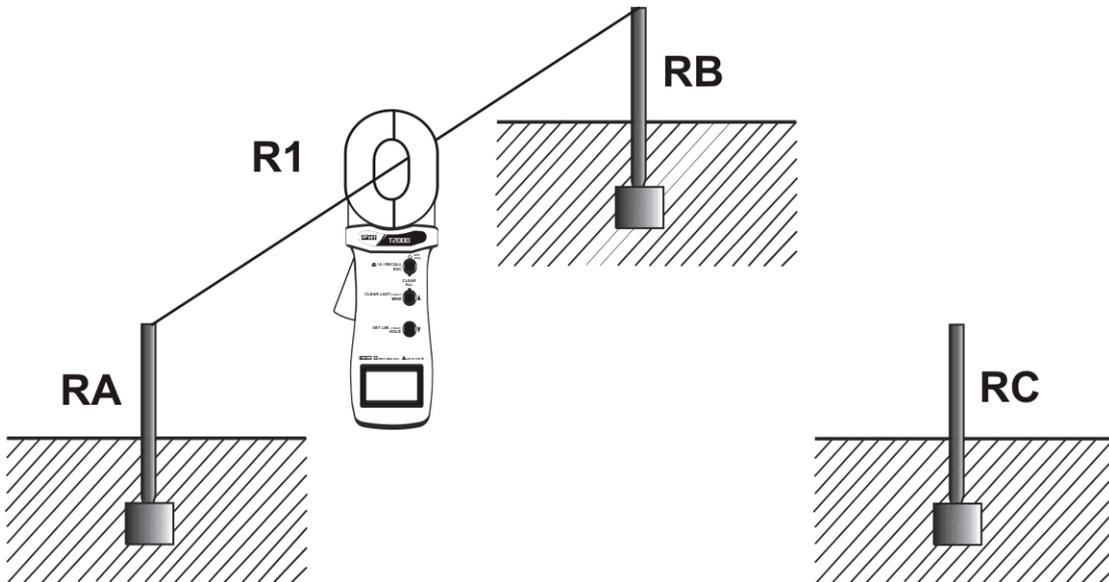


Fig. 11: Metodo a tre punti: primo test R1

Come seconda misura (vedere Fig. 12) collegare il dispersore RB con RC e usare lo strumento per la misura del valore di resistenza R2.

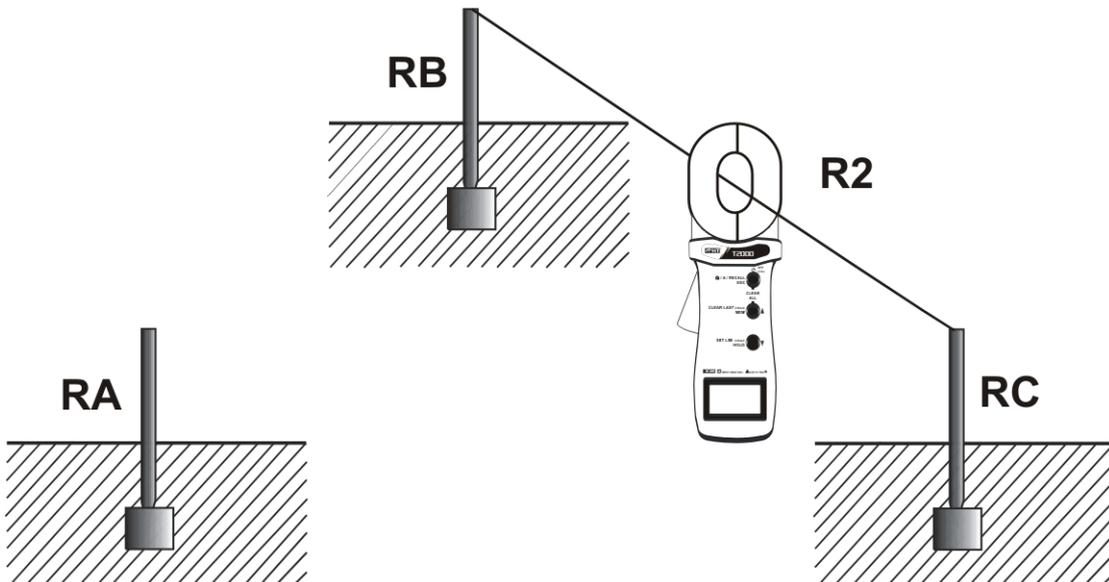


Fig. 12: Metodo a tre punti: secondo test R2

Come terza misura (vedere Fig. 13) collegare il dispersore RC con RA e usare lo strumento per la misura del valore di resistenza R3.

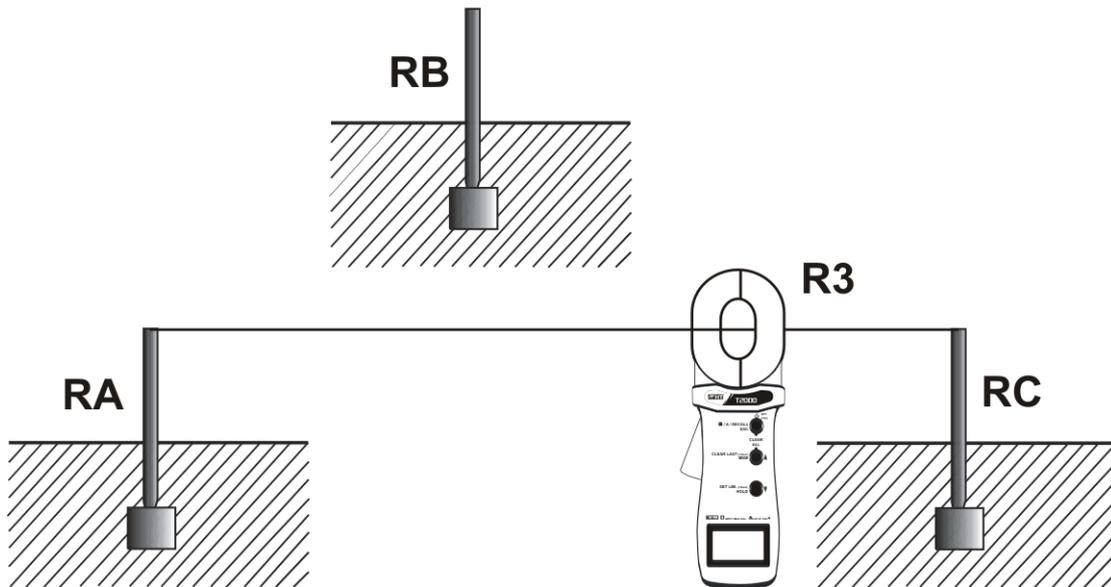


Fig. 13: Metodo a tre punti: terzo test R3

In queste condizioni, nell'ipotesi di ritenere trascurabile la resistenza dei cavi di collegamento dei dispersori, sono valide le seguenti relazioni:

$$R1 = RA + RB \quad (3)$$

$$R2 = RB + RC \quad (4)$$

$$R3 = RC + RA \quad (5)$$

In cui i valori R1, R2 e R3 sono misurati dallo strumento.

### ATTENZIONE



Le relazioni (3), (4) e (5) sono da ritenersi valide solo nelle condizioni di poter trascurare l'effetto della "mutua influenza" tra i dispersori componenti le serie e cioè con dispersori posti a **sufficiente distanza tra loro (pari ad almeno 5 volte la lunghezza del singolo dispersore o 5 volte la massima diagonale dell'impianto)** in modo che essi non si influenzino reciprocamente.

Dalle relazioni (3), (4) e (5) si ottiene:

$$RA = (R1 + R3 - R2) / 2 \rightarrow \text{Resistenza del dispersore A}$$

e conseguentemente:

$$RB = R1 - RA \rightarrow \text{Resistenza del dispersore B}$$

$$RC = R3 - RA \rightarrow \text{Resistenza del dispersore C}$$

#### 4.5.4. HOLD

Una breve pressione del tasto multifunzione “3” attiva la funzione “**HOLD**” e congela il risultato a display (vedere Fig. 14). Per tornare alla modalità di misura normale eseguire nuovamente una breve pressione del tasto multifunzione “3” o una breve pressione del tasto multifunzione “1” (funzione **ESC**).



Fig. 14

#### 4.5.5. MEM

Una breve pressione del tasto multifunzione “2” attiva la funzione “**MEM**” e il risultato a display è salvato nella memoria interna. Per qualche istante è mostrata la videata di Fig. 15 in cui è riportato il simbolo “MEM” e il numero di locazione in cui è stato salvato il dato.

Per la gestione dei dati in memoria vedere § 4.8.

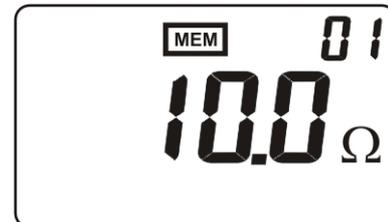


Fig. 15

#### 4.5.6. Situazioni anomale

Durante una misura, l’indicazione “**OL** Ω” significa che la resistenza misurata è superiore al massimo valore misurabile dallo strumento (vedere Fig. 16).



Fig. 16

Durante una misura, l’indicazione del simbolo “**R<0.01Ω**” significa che la resistenza misurata è inferiore al limite minimo per cui è garantita la precisione indicata sul manuale (vedere Fig. 17).



Fig. 17

Durante una misura, l’indicazione del simbolo “**•••**”)” significa che la resistenza è superiore al limite massimo impostato (vedere Fig. 18).

Per la gestione delle soglie di allarme vedere § 4.9.



Fig. 18

Durante una misura, l’indicazione del simbolo “**NOISE**” significa che lo strumento rileva la presenza di una corrente di disturbo sul loop di misura della resistenza.



Fig. 19

#### 4.6. MISURA DI CORRENTE (T2000)



### ATTENZIONE

Non misurare valori di corrente AC superiori a **20A** al fine di evitare possibili shock elettrici ed eventuali danneggiamenti dello strumento.

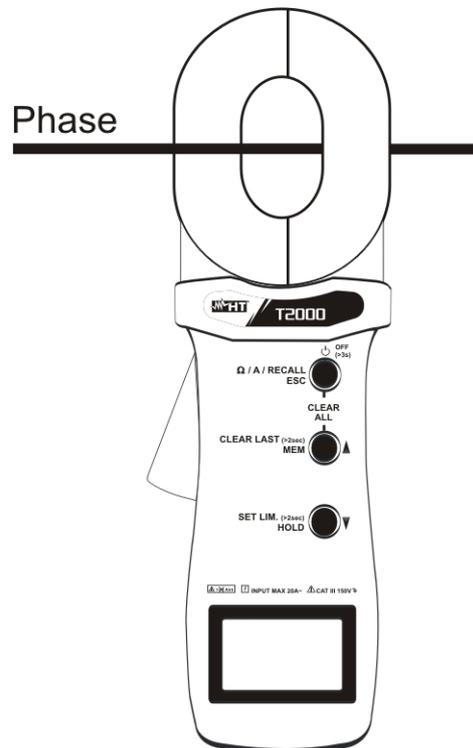


Fig. 20: Misura di corrente AC

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Lo strumento mostra il messaggio “OL Ω” a display, in quanto si configura automaticamente per la misura di resistenza. Eseguire una breve pressione del tasto multifunzione “1” per entrare nel modo di misura della corrente. Viene mostrata la videata di Fig. 21.



Fig. 21

3. Aprire il toroide, inserire il cavo in misura (vedere Fig. 20) e leggere il risultato a display.

##### 4.6.1. HOLD

Una breve pressione del tasto multifunzione “3” attiva la funzione “**HOLD**” e congela il risultato a display (vedere Fig. 22). Per tornare alla modalità di misura normale eseguire nuovamente una breve pressione del tasto multifunzione “3” o eseguire una breve pressione del tasto multifunzione “1” (funzione **ESC**).



Fig. 22

#### 4.6.2. MEM

Una breve pressione del tasto multifunzione “2” attiva la funzione “MEM” e il risultato a display è salvato nella memoria interna. Per qualche istante è mostrata la videata di Fig. 23 in cui è riportato il simbolo “MEM” e il numero di locazione in cui è stato salvato il dato.

Per la gestione dei dati in memoria vedere § 4.8.

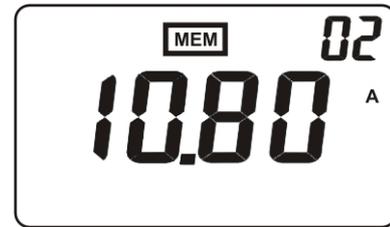


Fig. 23

#### 4.6.3. Situazioni anomale

Durante una misura, l'indicazione “OL A” significa che la corrente misurata è superiore al massimo valore misurabile dallo strumento (vedere Fig. 24).



Fig. 24

Durante una misura, l'indicazione del simbolo “•))” significa che la corrente misurata è superiore al limite massimo impostato (vedere Fig. 25).

Per la gestione delle soglie di allarme vedere § 4.9.



Fig. 25

#### 4.7. MISURA DI CORRENTE DI DISPERSIONE (T2000)



### ATTENZIONE

Non misurare valori di corrente AC superiori a **20A** al fine di evitare possibili shock elettrici ed eventuali danneggiamenti dello strumento.

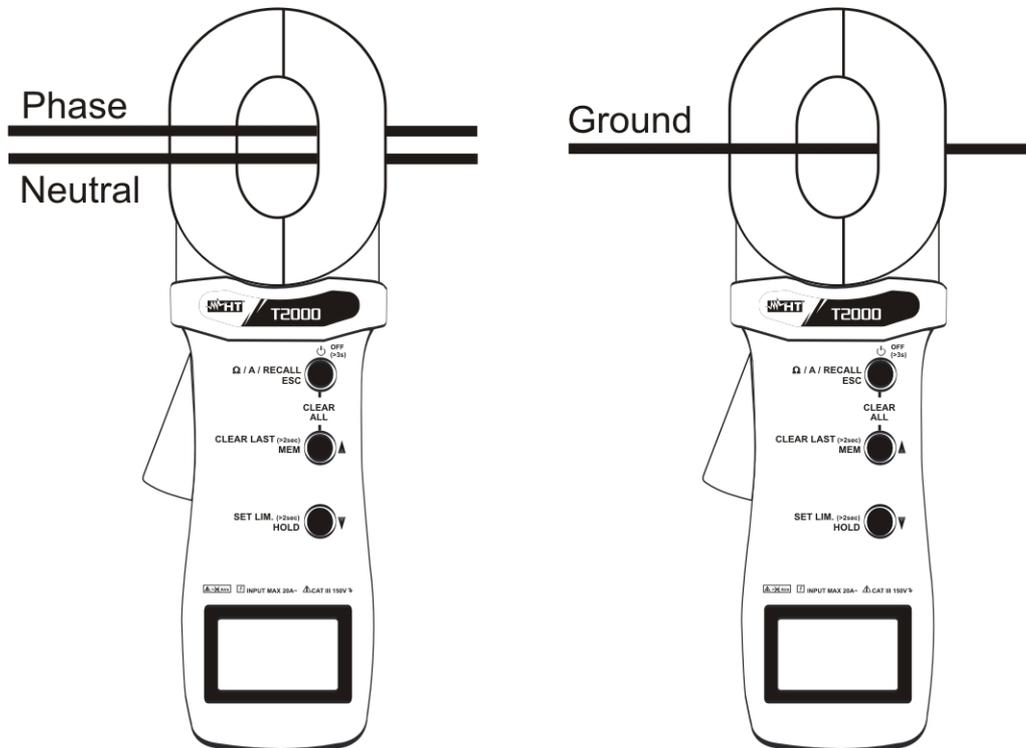


Fig. 26: Misura di corrente di dispersione

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Lo strumento mostra il messaggio “OL Ω” a display, in quanto si configura automaticamente per la misura di resistenza. Eseguire una breve pressione del tasto multifunzione “1” per entrare nel modo di misura della corrente. Viene mostrata la videata di Fig. 27.



Fig. 27

3. Aprire il toroide e inserire i conduttori corrispondenti alla Fase e al Neutro del sistema monofase (o il conduttore di Terra) e leggere il risultato a display.

##### 4.7.1. HOLD

Una breve pressione del tasto multifunzione “3” attiva la funzione “HOLD” e congela il risultato a display (vedere Fig. 28). Per tornare alla modalità di misura normale eseguire nuovamente una breve pressione del tasto multifunzione “3” o eseguire una breve pressione del tasto multifunzione “1” (funzione ESC).



Fig. 28

#### 4.7.2. MEM

Una breve pressione del tasto multifunzione “2” attiva la funzione “MEM” e il risultato a display è salvato nella memoria interna. Per qualche istante è mostrata la videata di Fig. 29 in cui è riportato il simbolo “MEM” e il numero di locazione in cui è stato salvato il dato.

Per la gestione dei dati in memoria vedere § 4.8.

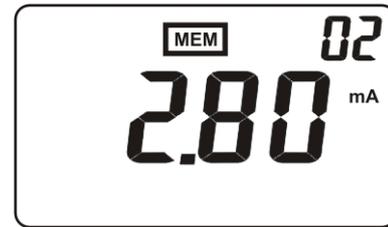


Fig. 29

#### 4.7.3. Situazioni anomale

Durante una misura, l'indicazione “OL A” significa che la corrente misurata è superiore al massimo valore misurabile dallo strumento (vedere Fig. 30).



Fig. 30

Durante una misura, l'indicazione del simbolo “•))” significa che la corrente misurata è superiore al limite massimo impostato (vedere Fig. 31).

Per la gestione delle soglie di allarme vedere § 4.9.


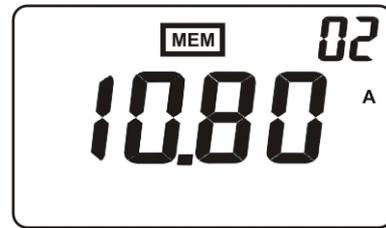


Fig. 31

## 4.8. GESTIONE DELLA MEMORIA

### 4.8.1. Salvataggio dati nella memoria

Con il risultato di una misurazione presente a display, con una breve pressione del tasto multifunzione “2” (funzione **MEM**), lo strumento esegue il salvataggio automatico del risultato nella memoria dello strumento a partire dalla locazione “01” (vedere Fig. 32)

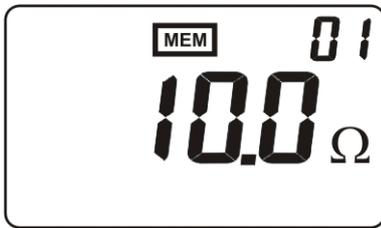

(solo T2000)

Fig. 32: Esempi di memorizzazione di una misura di Resistenza e di Corrente

Se la memoria interna della pinza è piena, ad una breve pressione del tasto multifunzione “2” (funzione **MEM**), lo strumento mostra la videata di Fig. 33 per 2 secondi e poi ritorna nella condizione di misura in tempo reale impostata in precedenza (Resistenza o Corrente).


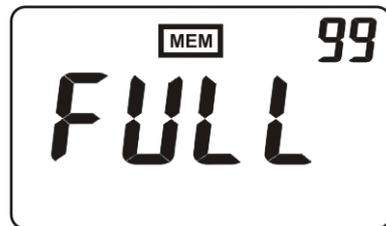


Fig. 33

### 4.8.2. Richiamo dei risultati presenti in memoria

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Premere brevemente il tasto multifunzione “1” più volte fino ad accedere all’area di memoria (funzione **RECALL**). Lo strumento visualizza l’ultimo dato salvato in memoria e i simboli **MEM** + **MR** (vedere Fig. 34).

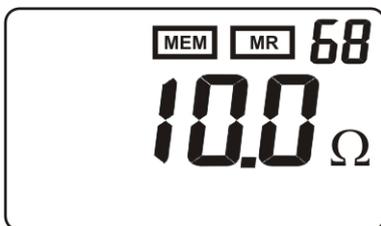

(solo T2000)

Fig. 34: Esempi di richiamo dei dati a display della memoria interna

Nel caso in cui non ci fosse nessun dato salvato nella memoria interna, lo strumento mostra per qualche istante la videata di Fig. 35, poi torna alla modalità di misura di Resistenza.

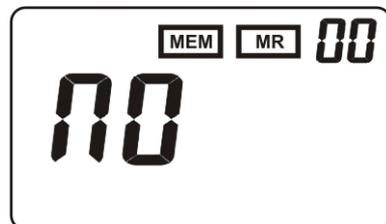


Fig. 35

3. Premere brevemente i tasti multifunzione “2” (funzione ▲), o “3” (funzione ▼), rispettivamente per incrementare o decrementare il numero della locazione di memoria e visualizzare i dati salvati o premere brevemente il tasto multifunzione “1” per uscire da questa modalità.

4. (Solo T2100) Premere il tasto multifunzione “3” per più di 2 secondi per visualizzare il valore calcolato della resistenza parallelo tra tutte le resistenza memorizzate - vedere 4.5.3.1 (evidenziato dal simbolo “PA” in alto a destra). Premere brevemente i tasti multifunzione “2” (funzione ↑), o “3” (funzione ↓) per tornare a visualizzare i valori memorizzati.



Fig. 36

#### 4.8.3. Cancellazione dell'ultimo dato memorizzato

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Premere brevemente il tasto multifunzione “1” più volte fino ad accedere all'area di memoria (funzione **RECALL**). Lo strumento visualizza l'ultimo dato salvato in memoria e i simboli **MEM** + **MR** (vedere Fig. 34).
3. Premere il tasto multifunzione “2” per più di 2 secondi (funzione **CLEAR LAST**) per eseguire la cancellazione dell'ultimo dato presente in memoria. Verrà mostrata la videata di Fig. 37 con la scritta “CLR” lampeggiante; per confermare la cancellazione del dato premere brevemente il tasto multifunzione “2”.



Fig. 37

#### 4.8.4. Cancellazione di tutti i dati memorizzati

Con la pinza spenta, premere contemporaneamente i tasti multifunzione “1” e “2” (funzione **CLEAR ALL**) per più di 2 secondi. Verrà mostrata la videata di Fig. 38 per qualche istante, a conferma che la memoria è stata completamente cancellata, e successivamente la pinza si accenderà secondo quanto descritto nel § 4.4.



Fig. 38

#### 4.9. IMPOSTAZIONE SOGLIE DI ALLARME

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Premere il tasto multifunzione “3” per più di 2 secondi (funzione **SET LIM.**), per entrare nella sezione di impostazione delle soglie di allarme.

A seconda che lo strumento sia in misura di Resistenza o di Corrente verrà mostrata una delle seguenti videate.



(solo T2000)

Fig. 39: Impostazione soglie di allarme per misura di Resistenza e Corrente

3. Premere brevemente i tasti multifunzione “2” (funzione ↑), o “3” (funzione ↓), rispettivamente per incrementare o decrementare il valore limite della soglia di allarme. I valori limiti che possono essere impostati sono:
  - Resistenza: da **1Ω** a **999Ω**
  - Corrente: da **1mA** a **999mA** (T2000)
4. Premere brevemente il tasto multifunzione “1” (funzione **ESC**) per confermare il valore di soglia di allarme impostato e tornare nella modalità di misura.

#### 4.10. COLLEGAMENTO RS232 CON UNITÀ MASTER (T2100)

### ATTENZIONE



Lo strumento dispone di uscita seriale RS232 half-duplex e pertanto può essere connessa **SOLO a strumentazione HT (Master)**. Non collegare l'uscita seriale ad altre apparecchiatura in quanto potrebbero danneggiarsi o danneggiare la pinza stessa.

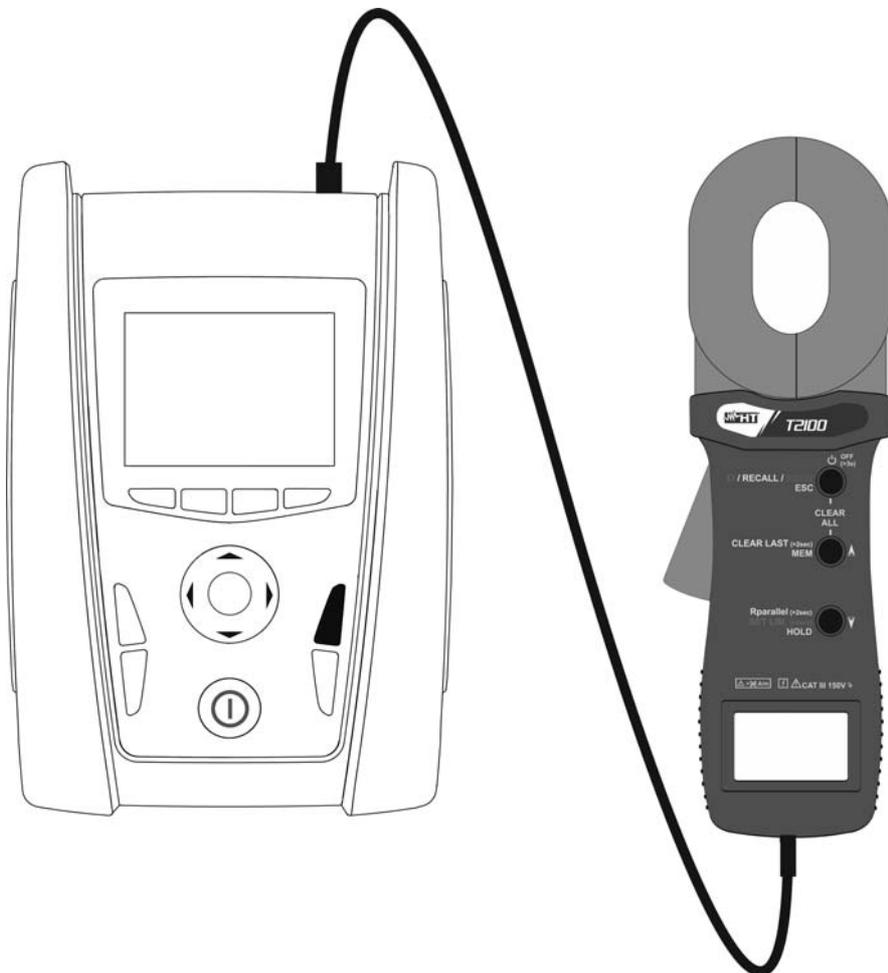


Fig. 40: Collegamento della pinza T2100 ad uno strumento MASTER

Lo strumento T2100 consente le seguenti operazioni:

- Trasmissione in tempo reale del valore misurato allo strumento MASTER
- Trasmissione allo strumento MASTER di tutte le misure contenute nella memoria

#### Procedura

1. Premere il tasto multifunzione “1” per più di 2 secondi per accendere lo strumento.
2. Premere ripetutamente il tasto multifunzione “1” per fino ad ottenere visualizzato il simbolo  $232^5$
3. Collegare la pinza allo strumento MASTER tramite l'apposito cavo
4. Seguire le istruzioni indicate nel manuale d'uso dello strumento MASTER al fine di:
  - Visualizzare sul display dello strumento MASTER il valore di resistenza misurato
  - Trasferire allo strumento MASTER tutte le misure memorizzate nella pinza T2100

## 5. MANUTENZIONE

### 5.1. GENERALITÀ

1. Lo strumento da acquistato è uno strumento di precisione. Durante l'utilizzo e l'immagazzinamento rispettare le raccomandazioni elencate in questo manuale per evitare possibili danni o pericoli durante l'utilizzo
2. Non utilizzare lo strumento in ambienti caratterizzati da elevato tasso di umidità o temperatura elevata. Non esporre direttamente alla luce del sole
3. Spegnerne sempre lo strumento dopo l'utilizzo. Se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquidi da parte di queste ultime che possano danneggiare i circuiti interni dello strumento

### 5.2. SOSTITUZIONE BATTERIE

Quando sul display LCD appare il simbolo "E+" occorre sostituire le batterie.



#### ATTENZIONE

Solo tecnici qualificati possono effettuare questa operazione. Prima di effettuare questa operazione assicurarsi di aver rimosso tutti i cavi dai terminali di ingresso.

1. Spegnerne lo strumento tramite il tasto **ON/OFF**
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie svitando l'apposita vite
3. Rimuovere tutte le batterie sostituendole con altrettante dello stesso tipo (vedere § 6.2.2) rispettando le polarità indicate
4. Riposizionare il coperchio del vano batterie
5. Non disperdere la batteria usata nell'ambiente. Usare gli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti

### 5.3. PULIZIA DELLO STRUMENTO

Per la pulizia dello strumento utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare mai panni umidi, solventi, acqua, ecc.

### 5.4. FINE VITA



Attenzione: il simbolo riportato indica che l'apparecchiatura, le batterie ed i suoi accessori devono essere raccolti separatamente e trattati in modo corretto

## 6. SPECIFICHE TECNICHE

### 6.1. CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

| Parametro                                       | Condizione di riferimento |
|---|---------------------------|
| Temperatura ambiente                            | 20°C ± 3°C                |
| Umidità relativa                                | 50%RH ± 10%               |
| Tensione di batteria                            | 6V ± 0.5V                 |
| Campo magnetico esterno                         | <40A/m                    |
| Campo elettrico esterno                         | <1V/m                     |
| Posizionamento della pinza                      | Orizzontale               |
| Posizione del conduttore nella pinza            | Centrato                  |
| Vicinanza a masse metalliche                    | > 10cm                    |
| Resistenze di anello                            | Nessuna                   |
| Frequenza corrente sinusoidale misurata         | 50Hz                      |
| Percentuale distorsione                         | <0.5%                     |
| Corrente di disturbo nella misura di resistenza | Nessuna                   |

### 6.2. CARATTERISTICHE TECNICHE

L'incertezza è indicata come ± [% lettura + valore] riferita alle condizioni di riferimento

#### Resistenza

| Campo [Ω]     | Risoluzione [Ω] | Incetzza          |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 0.010 ÷ 0.099 | 0.001           | ±(1%rdg + 0.01Ω)  |
| 0.10 ÷ 0.99   | 0.01            |                   |
| 1.0 ÷ 49.9    | 0.1             | ±(1.5%rdg + 0.1Ω) |
| 50.0 ÷ 99.5   | 0.5             | ±(2%rdg + 0.5Ω)   |
| 100 ÷ 199     | 1               | ±(3%rdg + 1Ω)     |
| 200 ÷ 395     | 5               | ±(6%rdg + 5Ω)     |
| 400 ÷ 590     | 10              | ±(10%rdg + 10Ω)   |
| 600 ÷ 1000    | 20              | ±(20%rdg + 20Ω)   |

Se la resistenza misurata è > 1000Ω a display è indicato "OL"

Frequenza misura resistenza: >1kHz

Campo di misura impostazione soglia di allarme resistenza: 1Ω ÷ 999Ω

#### Corrente AC TRMS (T2000)

| Campo             | Risoluzione | Incetzza           |
|-------------------|-------------|--------------------|
| 0.00mA ÷ 80.00mA  | 0.05mA      | ±(2.5%rdg + 1mA)   |
| 80.0mA ÷ 650.0mA  | 0.5mA       | ±(2.5%rdg + 2mA)   |
| 650.0mA ÷ 999.5mA | 1.5mA       | ±(2.5%rdg + 10mA)  |
| 1.000A ÷ 3.995A   | 0.005A      | ±(2.5%rdg + 0.01A) |
| 4.00A ÷ 20.00A    | 0.01A       | ±(2.5%rdg + 0.02A) |

Frequenza misura corrente: 50 ÷ 60Hz

Campo di misura impostazione soglia di allarme corrente: 1mA ÷ 999mA

Per forme d'onda non sinusoidali (CF <> 1.414 e CF < 1,9) aggiungere 1.5% all'errore percentuale

### 6.2.1. Norme di riferimento

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sicurezza strumento:        | IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032  |
| Isolamento:                 | doppio isolamento                 |
| Grado di Inquinamento:      | 2                                 |
| Altitudine max di utilizzo: | 2000m                             |
| Categoria di misura:        | CAT III 150V verso terra, Max 20A |

### 6.2.2. Caratteristiche generali

#### Caratteristiche meccaniche

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensioni (L x La x H):            | 293x 90x 66mm |
| Peso (batterie incluse):            | 1320g         |
| Apertura pinza / Diametro max cavo: | 32mm          |

#### Alimentazione

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo batterie:                 | 4 x1.5V alcaline LR6 AA MN1500      |
| Indicazione batterie scariche: | simbolo "E+" a display              |
| Consumo interno:               | <50mA                               |
| Auto Power OFF:                | dopo circa 5 minuti di non utilizzo |

#### Display:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Caratteristiche:           | 4 LCD, segno e punto decimale e backlight |
| Velocità di campionamento: | 1 misura al secondo                       |

#### Memoria:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Capacità di memoria: | 99 locazioni |
|----------------------|--------------|

#### Comunicazione seriale (T2100):

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Interfaccia RS232: | half-duplex, baud rate 4800 |
|--------------------|-----------------------------|

## 6.3. AMBIENTE

### 6.3.1. Condizioni ambientali di utilizzo

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Temperatura di riferimento: | 20°C ± 3°C    |
| Temperatura di utilizzo:    | 0°C ÷ 40°C    |
| Umidità relativa ammessa:   | 10%RH ÷ 90%HR |

**Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sulla bassa tensione 2006/95/CEE (LVD) e della direttiva EMC 2004/108/CEE**

## 6.4. ACCESSORI

### 6.4.1. Accessori in dotazione

- Anello resistivo di prova
- Cavo di collegamento RS232 (T2100)
- Batterie
- Valigia rigida per trasporto
- Certificato di calibrazione ISO9000
- Manuale d'uso
- Cartolina di garanzia

## 7. ASSISTENZA

### 7.1. CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto.

Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto sarà a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata.

Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento.

Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale, ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazioni che si rendano necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili
- Riparazioni che si rendano necessarie a causa di un imballaggio non adeguato
- Riparazioni che si rendano necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

**I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici**

### 7.2. ASSISTENZA

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il Servizio di Assistenza, controllare lo stato delle batterie e sostituirle se necessario.

Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale.

Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto sarà a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata.

Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento.

Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale, ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente.